

تغییر روش اسیدشویی بویلرهای بازیافت حرارتی سیکل ترکیبی نیروگاه شهید منتظر قائم بدلیل عدم کارایی روش فعلی

Modificating the method of acid cleaning of HRSG boilers in Montazer qaem thermal cycle power plant

۲۹ و ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳

نام و نام خانوادگی نویسنده: نعمت حبیبی - کارشناس شیمی - مدیر بهره برداری شیمی نیروگاه منتظر قائم

چکیده: بویلرهای بازیافت حرارتی HRSG نیروگاه منتظر قائم در سال ۱۳۷۸ وارد مدار گردیده اند. روش اسیدشویی از زمان راه اندازی اولیه به روش تزریق سیال اسیدشویی از ورودی اکونومایزرهای HP و IP به درام ها و مسیر برگشت و تخلیه از درین ها صورت می گرفت. بطور خلاصه مسیر اسیدشویی از بالا به پایین بویلر و با نصب ORRIFICE در ورودی DOWN COMMER ها انجام می شد. این روش هنگام راه اندازی اولیه راندمان خوبی داشت و لی با افزایش عمر بویلر و افزایش رسوبات عملا کارایی خود را از دست داده بود.

در روش جدید ورود سیال از درین ها با تفکیک کردن HP و IP انجام شده و با پر شدن همگن تمام لوله ها از پایین، سیال وارد درام ها شده و از یک مسیر جدید که در درب درام ها طراحی و نصب گردید برگشت انجام می گردد. با این تغییر روش، سرعت سال اسیدشویی چندین برابر افزایش یافته و کیفیت اسیدشویی بسیار بهبود یافت.

واژه های کلیدی: اسیدشویی بویلر - بویلر بازیافت حرارتی - نیروگاه سیکل ترکیبی

تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۳/---/---

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۳/---/---

نام نویسنده: مسئول: نعمت حبیبی

نشانی نویسنده: مسئول: کرج - نیروگاه شهید منتظر قائم - کیلومتر ۷ جاده ملارد

طراحی و اجرا انجام گردید. در مراحل طراحی و اجرا، آقای مهندس محمدرضا عظیمی رئیس اداره آزمایشگاه ها مشارکت داشتند. در مرحله طراحی آقای مهندس محمدرضا داداشی کارشناس امور مهندسی مکانیک واحدهای سیکل ترکیبی مشارکت داشتند.

نیروگاه شهید منتظر قائم در بخش سیکل ترکیبی از

۶ واحد توربو ژنراتور گازی جنرال الکتریک به قدرت اسمی ۴/۶۹۸ مگاوات (هر کدام ۴/۱۱۶ مگاوات) و قدرت عملی بین ۵۱۰ تا ۶۳۰ مگاوات تشکیل شده است. دو واحد در سال ۱۳۷۱ و واحدهای سوم تا ششم گازی در سال ۱۳۷۲ به شبکه برق پیوستند.

۲- سابقه وضعیت بویلر

۲-۱ سابقه اسیدشویی و وضعیت بویلر ۲ سیکل ترکیبی

- ۱- بویلر ۲ پس از راه اندازی اولیه در سال ۱۳۷۹ اسیدشویی گردید.
- ۲- رژیم شیمیایی بویلر روش MWT است.
- ۳- در سال ۱۳۹۷ لوله های قسمت پایین اواپراتور HP شروع به سوراخ شدن کرد.
- ۴- در سال ۱۳۹۸ تعدادی از لوله های اواپراتور HP به ارتفاع ۳ متر از کف تعویض شد.
- ۵- طبق نتایج نمونه های ارسال شده برای تست علت تخریب و جنس و ضخامت رسوب، اعلام گردید که بویلر نیاز به اسیدشویی دارد و تجمع رسوبات در هدرهای پایین و وجود لایه های ضخیم رسوب باعث اورهیت شدن و سوراخ شدن لوله ها می شود.
- ۶- بعلت تخریب بالای لوله های بویلر، نسبت به خرید و تعویض لوله های اواپراتور HP تصمیم گیری گردید.
- ۷- در سال ۱۴۰۳ لوله های اواپراتور تعویض گردید و در مرداد ۱۴۰۳ با روش جدید اسیدشویی انجام گردید.

۳ واحد توربو ژنراتور بخار سیکل ترکیبی زمینس به قدرت اسمی ۳۰۰ مگاوات (هر کدام ۱۰۰ مگاوات) و قدرت عملی بین ۲۲۸ تا ۲۶۰ مگاوات با عمر حدود ۲۵ سال می باشند.

واحد یک سیکل ترکیبی در سال ۱۳۷۸ و دو واحد دیگر آن سال ۱۳۷۹، وارد مدار شدند. بویلرهای باز یافت حرارتی HRSG نیروگاه منتظر قائم در سال ۱۳۷۸ وارد مدار گردیده اند. روش اسیدشویی از زمان راه اندازی اولیه به روش تزریق سیال اسیدشویی از ورودی اکونومایزرهای HP و IP به درام ها و مسیر برگشت و تخلیه از درین ها صورت می گرفت. بطور خلاصه مسیر اسیدشویی از بالا به پایین بویلر و با نصب ORRIFICE در ورودی DOWN COMMER ها انجام می شد. این روش هنگام راه اندازی اولیه راندمان خوبی داشت و لی با افزایش عمر بویلر و افزایش رسوبات عملا کارایی خود را از دست داده بود.


در روش جدید ورود سیال از درین ها با تفکیک کردن HP و IP انجام

شده و با پر شدن همگن تمام لوله ها از پایین، سیال وارد درام ها شده و از یک مسیر جدید که در درام ها طراحی و نصب گردید برگشت انجام می گردد.

از سال ۱۴۰۲ مطالعه تغییر روش آغاز گردید و ابتدا با آقای مهندس

فراهانی کارشناس محترم سابق دفتر فنی توانیر مطرح گردید و با تایید ایشان مراحل

۲-۲ نقشه لوله های بویلر

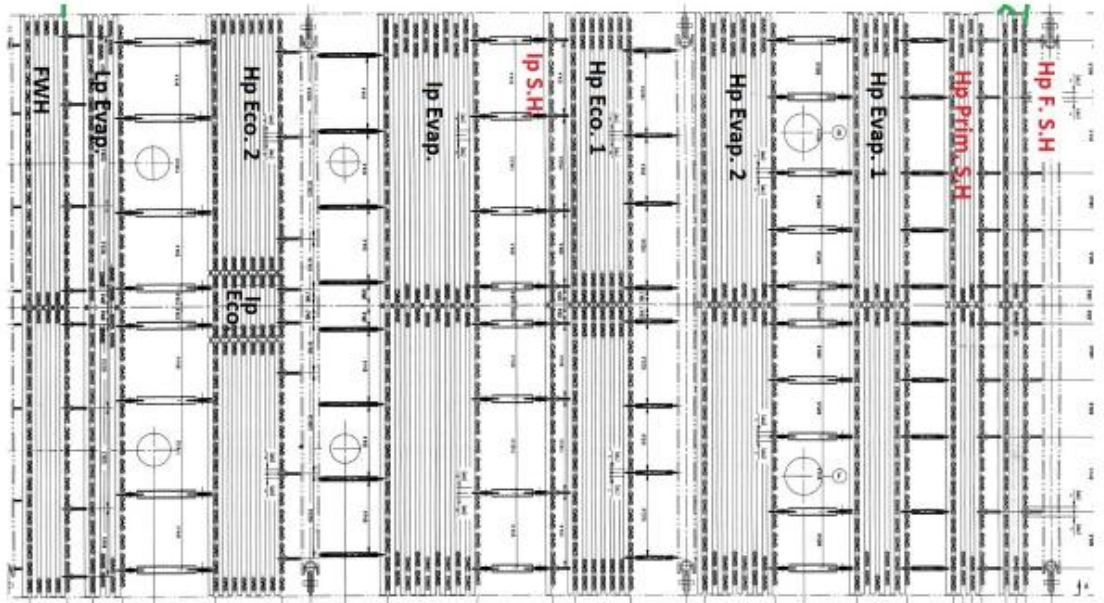

شکل (۱) نقشه لوله های بویلر

۳- تجهیزات اسیدشویی

- ۱- یک مخزن اختلاط به حجم $9m^3$ که مجهز به کویل های بخار
- ۲- دوپمپ با مشخصات: $H=52m, p=45kw, n=1450min^{-1}$
 $Q=150 m^3/hr$

۶- اقدامات انجام شده برای تغییر روش

۶-۱ ایده و طرح اولیه

ابتدا ایده تغییر روش با معاونت محترم تولید نیروگاه و مشاور محترم شرکت سپهر در امور بهره برداری شیمی (آقای مهندس فراهانی) مطرح و با اعلام موافقت ایشان مراحل طراحی آغاز گردید. با برگزاری جلسات متعدد با واحد مهندسی مکانیک سیکل ترکیبی، نقشه های بویلر مورد بررسی قرار گرفت و روش های مختلف نحوه اتصال به ورودی به درین ها و مسیر خروجی از درام ها بررسی شد.

۶-۲ شرح روش و تغییرات انجام شده در مسیرهای

اسیدشویی

- ۱- ورودی های آبیگری و سیرکولاسیون از طریق درین ها واز طریق دو هدر مجزا برای اکونومایزر و اواپراتور HP و اکونومایزر و اواپراتور IP در نظر گرفته شد.
- ۲- برای سیرکولاسیون اکونومایزرها همان مسیر قبلی ورودی به اکونومایزرهای HP و IP با استفاده از لوله های ۲ اینچ استفاده می شود. این مسئله باعث می شود که آبیگری به سرعت انجام گردد.
- ۳- از هدر اصلی درین ها بعنوان هدر ورودی HP استفاده شده و یک هدر مجزا ۴ اینچ برای IP ایجاد گردید. این مسیرها برای تخلیه نیز استفاده شده و به ورودی پمپ ها نیز اتصال داده شده تا پساب به استخر تبخیری انتقال داده شود.
- ۴- مسیر برگشت از طریق ساخت و نصب یک درب جدید برای هر یک از درام ها و تعبیه مسیر برگشت ۴ اینچ در آن در نظر گرفته شد.
- ۵- لوله های برگشت از بالا تا پایین درام در محلی در نظر گرفته شد که ثابت باشد و برای اسیدشویی های بعدی استفاده شود.
- ۶- با توجه به احتمال تخریب، مسیر تزریق نیتروژن به درام ها برقرار و کپسول ها شارژ شد تا در صورت نیاز با فشار نیتروژن بویلر تخلیه گردد. ولی در عمل بویلر بسرعت تخریب گردید و نیازی به نیتروژن نشد.
- ۷- بعلت وجود رسوبات سنگین در بویلر، مقدار اسید ۷ درصد در نظر گرفته شد.

۸- نتایج تغییر روش اسیدشویی

۱. سرعت گردش سیال بسیار بالا رفت. در اسیدشویی بویلر ۱ که شرایطی مشابه بویلر ۲ دارد فقط یک پمپ هم با خروجی نیمه بسته در مدار قرار می گرفت و با کمی افزایش دبی سطح درام بالا می رفت. در روش جدید سیرکولاسیون با دو پمپ براحتی انجام و در صورت نیاز حتی می شود افزایش هم داد.
۲. نصب و برداشتن ORRFICE در درام ها که یک فعالیت بسیار سخت و خطرناک بعلت دمای بالا (هنگام در مدار بودن واحد گازی) و محل با دسترسی سخت بود، حذف گردید.
۳. کنترل سطح درام بسیار آسان گردیده و عملا نیازی به حضور نفر بهره برداری برای این کار نیست.
۴. بعلت ورود جریان اسیدشویی از درین ها، رسوبات هدرها کاملا متلاطم و در معرض اسیدشویی قرار گرفته و حل گردید. زمان تخلیه از حدود ۶ ساعت در آخرین اسیدشویی به یک ساعت کاهش یافت.

۴- دلایل تغییر روش اسیدشویی

- ۱- مهمترین دلیل و عامل اصلی اقدام برای تغییر روش، عدم کارایی اسیدشویی بعلت تجمع رسوبات در هدر های پایین و مسیرهای درین و انجام سیرکولاسیون با دبی پایین و نیز افزایش زمان تخلیه به حدود ۶ ساعت (در بویلر ۱ که شرایط مشابه دارد و سال گذشته اسیدشویی گردید) بعلت وجود رسوبات ورقه ای و سنگین در جداره لوله ها و ریزش در هدرها و هم جهت بودن مسیر سیرکولاسیون و تخلیه، این رسوبات با جریان سیال از بالا در هدرها و درین ها متراکم شده و سرعت سیال را کاهش می دهند. بعلت تراکم رسوبات، اسید قادر به انحلال این رسوبات نبوده و در هدرها باقی می ماند.
- ۲- با استفاده از تجربه اسیدشویی در نیروگاه بخار نیروگاه منتظر قائم که ورود سیال از پایین است و مشکلات گفته شده وجود ندارد، ایده تغییر روش بوجود آمد.
- ۳- مراحل آبیگری بویلر بدلیل ورود از ابتدای اکونومایزر بکندی انجام می شود ردیف های اکونومایزر به ترتیب آبیگری شده و ونت هر ردیف باید توسط اپراتور بهره برداری به همان ترتیب بسته شود. بعلت وجود کف، اشتباه نیز صورت می گیرد و پاشش آب و مواد با حضور اپراتور نیز رخ می دهد.
- ۴- کنترل سطح درام بعلت وجود Orifice بسختی انجام شده و حضور یک نفر از پرسنل بهره برداری کنار درام ها الزامی است.
- ۵- علاوه بر افزایش زمان تخلیه به حدود ۶ ساعت، گاهی نیاز به یک مرحله بیشتر آبیگری و تخلیه برای کاهش کندانسوات می باشد و در مجموع زمان اسیدشویی تا دو روز نیز نسبت به CPM افزایش داشته است.
- ۶- نصب و برداشتن Orifice ها که کار بسیار سختی می باشد، حذف می گردد.
- ۷- ادامه روند قبلی اسیدشویی بعلت کارایی کم موجب رشد تصاعدی تخریب خوردگی بویلر (خوردگی زیر رسوبی، اورهیت و DNB) و صدمات سنگین مالی و خروج از مدار تولید داشت.

۵- روش قبلی اسیدشویی

روش قبلی اسیدشویی که همان روش اسیدشویی اولیه زمان راه اندازی بویلر می باشد از سال ۱۳۷۹ در نیروگاه اجرا و تمام بویلرها ۱ الی سه بار با این روش اسیدشویی شده اند. در این روش سیال اسیدشویی از دو مسیر ۴ اینچ به ورودی ها اکونومایزر HP و IP وارد می شود و سپس وارد درام ها می شود. برای بالا آمدن سطح در درام ها و ورود سیال به اواپراتورها، روی داون کامرها Orifice نصب می شود. با بالا آمدن سیال در درام ها، وارد اواپراتورها شده و داون کامرها نیز بتدریج از طریق Orifice پر می شوند. با سطح گرفتن درام، سیرکولاسیون و گرم کردن و تزریق مواد انجام می شود.

این روش هنگام راه اندازی اولیه بعلت تمیزی بویلرها و نو بودن لوله ها کاملا کارایی داشت. ولی با بررسی نتایج اسیدشویی ملاحظه می شود که بتدریج کارایی خود را از دست داده است. عدم کارایی اسیدشویی نیز موجب رشد تصاعدی رسوبات و بروز انواع خوردگی در بویلرها شده و ادامه این روند قطعا باعث آسیب شدید بویلرها شده و عمر و رانمان آنها را شدیداً کاهش می داد.

۵- تخلیه بویلر در زمان کمتر از ۱,۵ ساعت انجام شده و بطور کامل هم انجام می گردد. بنابراین هم زمان اسیدشویی کاهش می یابد و هم با حداکثر دوبر تخلیه و آگیری مقدار کندانسویته به شرایط نرمال می رسد.

۶- نتایج آنالیز شیمیایی حین اسیدشویی و مقایسه با اسیدشویی های اخیر نیز نشان می دهد که میزان انحلال اکسیدهای آهن بسیار بهتر صورت گرفته است. بطوریکه نسبت به بویلر ۵ دو برابر و نسبت با بویلر ۱ برابر بود در صورتیکه در بویلر ۲ ری تیوب اوپراتور اولیه انجام شده و حجم اکسیدها بسیار کمتر بود.

۵. یک نمونه از اوپراتور HP جهت آزمایش کیفیت اسیدشویی ارسال گردید. این لوله بر خلاف اسیدشویی های اخیر کاملاً عاری از رسوبات گردیده بود که موید کارایی روش است.

۶. با برگشتن بویلر به حالت تمیزی زمان نصب، میزان خوردگی از حالت تصاعدی خارج شده و خروج های اضطراری کاهش یافته و عمر بویلر افزایش خواهد یافت.


۱- آگیری بویلر بسهولت و با سرعت از طریق کلیه درین انجام گردید.

۳- سطح درام کاملاً ثابت شده و حتی نیاز به حضور اپراتور هم هنگام سیرکولاسیون نیست.


۴- با بررسی نمونه لوله پایینترین قسمت اوپراتور HP ثانویه - شکل (۶) - که تعویض نشده بود و بدترین شرایط خوردگی را داشت، ملاحظه گردید که لایه های اکسیدی کاملاً از بین رفته است. در صورتیکه در اسیدشویی قبلی بویلر ۱ که در اسفند ۱۴۰۲ انجام شده بود، انحلال رسوبات و اکسیدها بسیار کمتر انجام گردیده بود.

۹- منابع

- ۱- نقشه های بویلر شرکت فاسترویلر برای نیروگاه منتظر قائم
- ۲- گزارشات اسیدشویی بویلرهای سیکل ترکیبی نیروگاه منتظر قائم

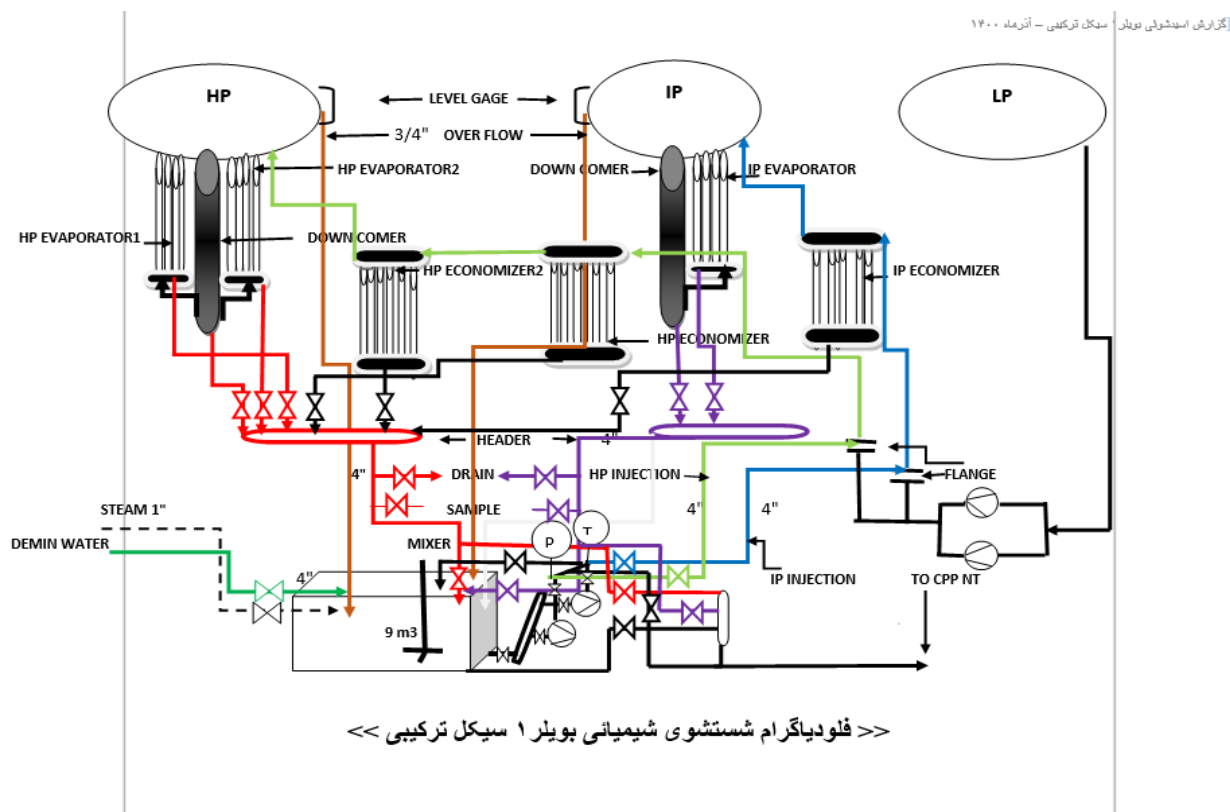

شکل (۲) فلودیاگرام روش قدیمی شستشوی شیمیایی بویلرها

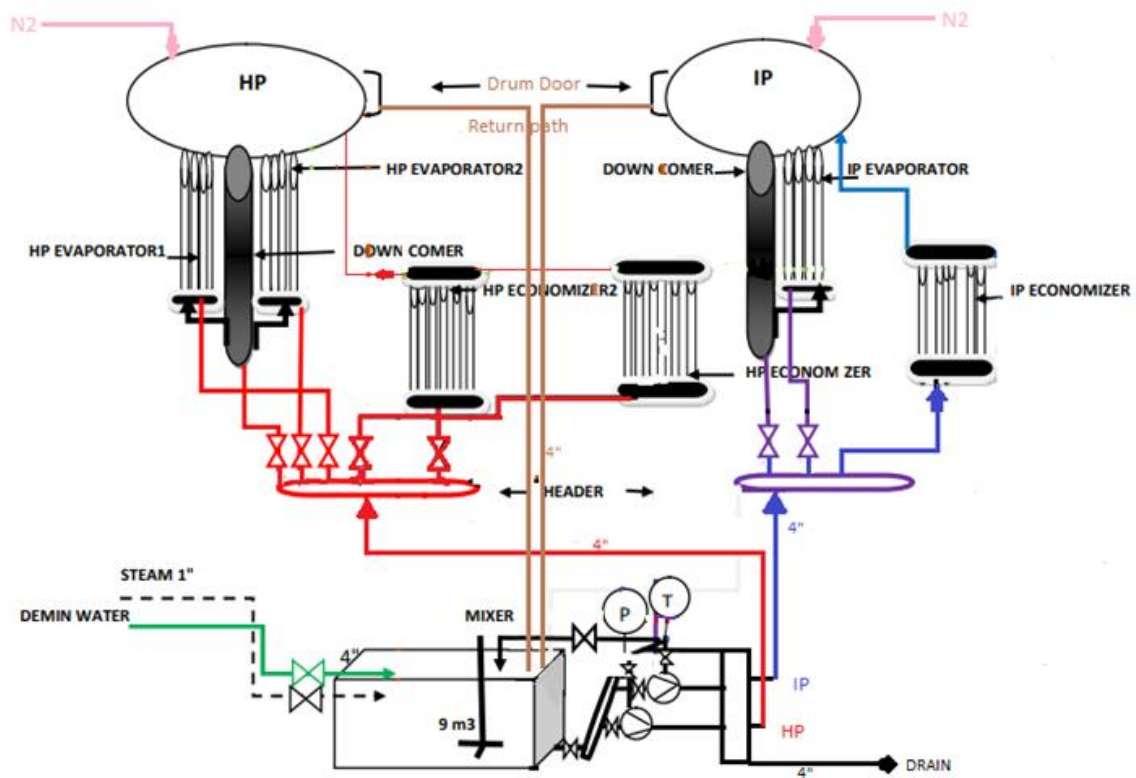

<< فلودیاگرام شستشوی شیمیائی بویلر سیکل ترکیبی >>

شکل (۳) فلودیاگرام روش جدید اسیدشویی بویلرها



شکل (۴) درب جدید ساخته شده درام و مسیر برگشت اسیدشویی



شکل (۵) لوله های اوپراتور HP قبل از تعویض لوله ها



شکل (۶) نمونه لوله اوپراتور ثانویه (تعویض نشده) بعد از اسیدشویی-رسوبات کاملاً از بین رفته است



شکل (۷) هدر پایین اوپراتور اولیه قبل از تعویض لوله ها که پر از اکسید های لایه ای است.



شکل (۸) هدر پایین اوپراتور اولیه قبل از درین که پر از رسوبات و محصولات خوردگی است.



شکل (۹) نمونه لایه های خوردگی جدا شده از لوله ها قبل از تعویض لوله ها